

Montagedatenblatt für Ihren Spieth-Spannsatz

Dieses Montagedatenblatt fasst die wesentlichen Hinweise zur Montage Ihrer Spannsatzverbindung zusammen, ersetzt jedoch nicht die Montageanleitung.

Weiterführende Informationen zu Spieth-Spannsätzen finden Sie in der Betriebsanleitung sowie der Konstruktionsanleitung, erhältlich unter www.spieth-me.de.

Hinweise zu Spieth-Spannsätzen

Allgemeine Hinweise

Spieth-Spannsätze sind Präzisionsteile und fordern eine sorgsame Handhabung. Die Hinweise in diesem Montagedatenblatt sowie der Betriebsanleitung sind zu beachten. Eine Nichtbeachtung kann sowohl Funktion als auch Gebrauchsdauer erheblich beeinträchtigen.

Zur Betätigung der Spanneinleitung dürfen nur original Spieth-Spannschrauben verwendet werden. Die Spannschrauben dürfen nur betätigt werden, wenn die Bohrungs- und Außenflächen des Spannelements vollständig von Welle und Nabe abgedeckt sind. Ansonsten können Schäden wie plastische Verformungen an dem Spannsatz die Folge sein und diesen unbrauchbar machen. Spieth-Maschinenelemente GmbH & Co. KG. haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Handhabung, falschen Einbau oder eigenmächtige bauliche Veränderungen.

Sicherheitshinweise

Achtung!

Alle Arbeiten mit und an dem Spannsatz sind unter dem Aspekt „Sicherheit zuerst“ durchzuführen!

Greifen Sie im Betrieb nicht in den Arbeitsbereich des Spannsatzes!

Schalten Sie vor Montagearbeiten alle Maschinenantriebe ab!

Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten!

Bringen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine alle Schutzvorrichtungen an!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Montagearbeiten an Spieth-Spannsätzen dürfen nur durch fachkundiges Personal unter Berücksichtigung der Montageanleitung/Betriebsanleitung erfolgen. Der Gebrauch von Spieth-Spannsätzen ist nur nach den angegebenen Spezifikationen zulässig. Spieth-Maschinenelemente GmbH & Co. KG. haftet nicht bei Zuwiderhandlungen gegen die Betriebsanleitung oder Sicherheitshinweise. Dies gilt auch für eine fehlerhafte Interpretation oder Weitergabe dieser Hinweise sowie für fehlerhafte Montage oder Wartung.

Der hier beschriebene Spannsatz entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Montageanleitung. Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht auf technische Änderungen vor.

Bei Lieferung ins Ausland sind die dort gültigen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.


Schutz- vermerk ISO 16016 beachten	Vorgängerdokument: n.v.	Originaldokument zu finden unter www.spieth-me.de/deutsch/service-download/cad-daten-datenblaetter/
	Nachfolgedokument: n.v.	
	Erstellt: 28.01.2020/Fd	Fragen, Wünsche oder Anregungen bitte an info@spieth-me.de
	Geprüft: 28.01.2020/Ax	

Bezeichnungen für Ihren Spieth-Spannsatz DSL 60.90

Bestellnummer: K-11206002

Spieth-Spannelement DSL 60.90

Spieth-Spannschrauben 6xM8

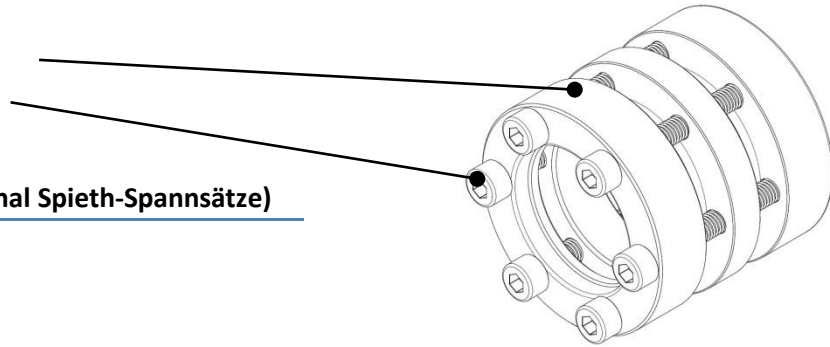

Erkennungsmerkmale (für original Spieth-Spannsätze)

Spieth-Logo

Bezeichnung

Chargennummer

Vorspannmoment M_V der Spannschrauben

Bild 1: Legende für Spieth-Spannsätze der Baureihe DSL

Montage

Vorgehen:

- Spannsatz, Welle und Nabenbohrung sorgfältig säubern und mit dünnflüssigem Maschinenöl ohne reibungsmindernde Zusätze leicht einölen.
- Spannsatz und Anschlusssteile ohne größere Krafteinwirkung fügen.
- Die Spannschrauben gleichmäßig stufen- und kreuzweise anziehen, bis das Einbauspiel vollständig beseitigt ist. Für ein gutes Rundlaufergebnis ist die Spielbeseitigung besonders wichtig.
- Schrauben weiterhin gleichmäßig und kreuzweise in mehreren Durchgängen bis zum vollen Vorspannmoment M_V anziehen:

1. Stufe	M_{V050} (=50%)	17,5	[Nm]
2. Stufe	M_{V075} (=75%)	26,25	[Nm]
Endmoment	M_{V100} (=100%)	35	[Nm]

- Abschließend das Vorspannmoment M_V reihum kontrollieren.

Hinweis:

Bei höchster Anforderung an den Rundlauf kann dieser durch individuelles Einstellen der Spannschrauben positiv beeinflusst werden.

Hinweis:

Bei einer häufigen Montage bzw. Demontage empfehlen wir das Anzugsmoment zu reduzieren. Bitte beachten Sie, dass damit einhergehend das übertragbare Drehmoment ebenso reduziert werden kann.

Demontage

Hinweis:

Spieth-Spannsätze sind bei sachgemäßer Behandlung wiederverwendbar.

Vorgehen:

Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Montage:

- Spannschrauben stufen- und kreuzweise leicht entspannen.
- Spannschrauben stufen- und kreuzweise lösen.

Wichtig:

Nach mehrmaligen Montageabläufen können sich die Reibverhältnisse an den Spannschrauben zwischen Kopf- und Auflageflächen ungünstig verändern. Beim Anziehen kann es zu Stick-Slip kommen, was sich in sprunghaften Bewegungen (Knacken) der Spannschrauben äußert. In diesem Fall sollte die Schraubenkopfauflage mit einem Maschinenöl ohne reibungsmindernde Zusatzstoffe nachgeschmiert werden. Kommt es weiterhin zu Stick-Slip-Effekten, so sind die Spannschrauben durch neue original Spieth-Spannschrauben zu ersetzen.

Achtung:

Beim Entspannen alle Spannschrauben stufen- und kreuzweise lösen, damit keine Schraube überbelastet wird. Ansonsten können Schraubenbruch sowie Schäden am Spannsatz oder an anschließenden Bauteilen die Folge sein.

Schutz- vermerk ISO 16016 beachten	Vorgängerdokument: n.v.	Originaldokument zu finden unter www.spieth-me.de/deutsch/service-download/cad-daten-datenblaetter/ Fragen, Wünsche oder Anregungen bitte an info@spieth-me.de
	Nachfolgedokument: n.v.	
	Erstellt: 28.01.2020/Fd	
	Geprüft: 28.01.2020/Ax	